

PENTAX®

TRパワーパックの使い方 TR POWER PACK

使用説明書

ペンタックスTRパワーパックはAF400TやAF080Cリングライト用の外部電源で、単2型電池6本を使用し、発光回数の増加、発光間隔の短縮ができます。付属のストラップで肩から下げるか、ケース裏側のホックをはずして腰のベルトに下げて使います。

The TR Power Pack is a transistorized power unit for the Pentax AF 400T or AF080C electronic flash unit. The power pack utilizes six "C" cell batteries for power which is stored in a reservoir by the unit's transistor circuitry as a ready supply for fast recycle and successive shooting operations. Accessories supplied with the power pack include the carrying case and an accessory shoulder strap, which is detachable for carrying the pack belt-style.



使い方

- ①ケースを開き、電池室の表示のように単2型電池6本を電池室に入れ、ケースに戻します。
- ②プラグをストロボの外部電源ソケットに接続し、ストロボの電源スイッチをEXTに合わせます。
- ③TRパワーパックのスイッチをONにすると作動表示ランプが点灯します。
- ④ストロボのパイロットランプが点灯したら撮影できます。
- ⑤撮影後はTRパワーパックのスイッチをOFFにします。ONにしていると、ストロボ側の電源スイッチをOFFにしてもTRパワーパックは作動していますから電池が消耗します。

ストロボのパイロットランプが点灯するまで30秒以上かかるときは電池が消耗しています。電池を6本全部交換してください。[しばらく使用しなかったときは最初にパイロットランプが点灯するまで少し時間がかかります。]

注意

- TRパワーパック内部には高電圧発生部があり、危険ですから絶対に分解をしないでください。
- 作動中はプラグに高電圧が出ています。プラグの金属部分に触れたり、針金などを差し込まないでください。
- AF400TやAF080Cリングライトの使用説明書「電池について」のページもごらんください。

作動表示ランプ

Power lamp


スイッチ

Power switch

プラグ Plug

ケース Case

電池室 Battery chamber

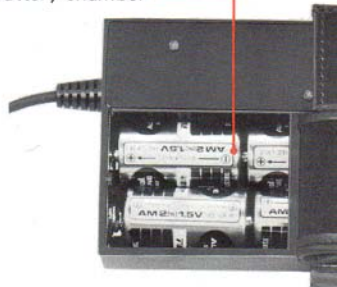



ストラップ



Shoulder strap



Operating the Power Pack

1. Take the power pack out of the case. Insert six "C" cell batteries in the battery chamber in accordance with the plus/minus (+) (-) markings in the chamber. Replace the power pack in its case.
2. Plug the TR Pack into the external power socket of the flash unit. Set the flash unit power switch to the external power setting (EXT.)
3. Turn the power switch for the power pack to ON. When the circuitry has stored its power supply the power lamp will light.
4. Switch the flash unit ON. Photos may be taken anytime after the flash unit's ready lamp lights.

- When not using the TR Power Pack for long intervals, slide the power switch for the power pack to OFF; Battery energy will deplete if the switch is left on, even with the flash unit switched off.
- When the flash unit's ready lamp no longer lights within 30 seconds, replace all six batteries together.
- When the power pack has been out of use for sometime, longer intervals are required for the transistor's to store energy, hence the power lamp will not light for several seconds after switching on the power.

IMPORTANT: The TR Power Pack utilizes high voltage circuitry. When operating the unit, do not touch metal parts of the plug or insert metal objects of any type into electrical contact terminals. If the unit malfunctions, DO NOT DISMANTLE IT. Bring the unit to an authorized service center for repair.

Before operating this TR Power Pack, also refer to the "BATTERIES" page of the AF400T or AF080C operating manual.



Asahi Optical Co., Ltd. C.P.O. 895, Tokyo 100-91, JAPAN
 Asahi Optical Europe N.V. Weveldiaan 3-5, 1930 Zaventem Zuid-7, BELGIUM
 Pentax Handelsgesellschaft mbH Postfach 54 0169, 2000 Hamburg 54, WEST GERMANY
 Pentax U.K. Limited Pentax House, South Hill Avenue, South Harrow, Middlesex HA2 0LT, U.K.
 Pentax France S.A. 2, I. Argenteuil, 12, Rue Ambroise Croizat, 95100 Argenteuil, FRANCE
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dettlikon ZH, SWITZERLAND
 Pentax Svenska AB Box 650, S-751 27 Uppsala, SWEDEN
 Pentax Nederland Spinveld 25, 4815 HR Breda, THE NETHERLANDS
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.
 Pentax Canada Inc. 1760 West 3rd Avenue, Vancouver, B.C. V6J 1K5, CANADA
 Asahi Optical Brasileira Ind. e Com. Ltda. Rua Capitão Antonio Rosa 376, Sala 121 Ed. PBK, São Paulo, BRASIL

06581

6/84 Printed in Japan

仕様

電池———単 2 型電池 6 本

アルカリマンガン電池

LR-14 など

Ni-Cd 蓄電池 NR-C など

[Ni-Cd 蓄電池の充電は電池指定の充電器を使用してください。]

発光回数・間隔

ストロボ	発光回数	発光間隔
AF400T	約210回	約7秒
AF080C リングライト	約600回	約3秒

[光量 FULL] [アルカリマンガン電池使用]

大きさ———104〔幅〕×168〔高〕×48〔厚〕mm

重さ———490g〔電池別〕

SPECIFICATIONS

Power source: Six alkaline "C" cell batteries (rechargeable Ni-Cad batteries also used in conjunction with a commercially available recharger unit).

Number of flashes/recycling times:

Flashes	Number of flashes	Recycling time
AF400T	Approx. 210	Approx. 7 sec.
AF080C	Approx. 600	Approx. 3 sec.

Size: 104mm x 168mm x 48mm

Weight: 490 grams (without batteries)

Accessories: Case w/shoulder strap



旭光学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町 2 丁目 36 番 9 号 (196) 511(代)

旭光学商事株式会社

〒100 東京都千代田区水町 1 丁目 11 番 1 号 (580) 2051(代)

●お問合わせは次の各所へ

ペンタックスフォーラム	〒160 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新館三井ビル(3階)	☎ 03(348)2941(代)(請求書係)
東京サービスセンター	〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地	☎ 03(571)5621(代)(工場課)
札幌サービスセンター	〒060 札幌市中央区南大倉西11丁目4番27号	☎ 011(241)8742(代)
仙台サービスセンター	〒980 仙台市中央2丁目2番10号 仙館会館	☎ 02252 24 3681(代)
横浜サービスセンター	〒231 横浜市中区不老町1丁目4番6号 東明ビル	☎ 0542 681 3771(代)
名古屋サービスセンター	〒461 名古屋市中区東区栄1丁目19番8号	☎ 052(962)5331(代)
大阪サービスセンター	〒542 大阪市南区南船場1丁目17番9号	☎ 06(271)7996(代)
広島サービスセンター	〒730 広島市中区中田8番12号 広島フロンティアビル	☎ 082(248)4321(代)
福岡サービスセンター	〒810 福岡市南区中津中津町3番9号	☎ 082(281)6888(代)
新潟サービスセンター	〒951 新潟市市町通七番町1153番地 日本返販新潟ビル	☎ 0252 24 3631(代)
静岡サービスセンター	〒420 静岡市広島町24番2号 住友建設ビル	☎ 0542 55 36308(代)
金沢サービスセンター	〒920 金沢市尾道町2丁目8番23号 太瀬生命ビル	☎ 0762 22 0501(代)
高松サービスセンター	〒760 高松市殿ヶ原町6番地 12 旭ビル	☎ 0878 21 7650(代)
●消費者相談室	〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地	☎ 03(572)6479(1階課)

☆記載内容の仕様などの一部が変更される場合があります。

02-8406